
Freigabe des Beta - Releases 7.34

Hiermit wird der Beta Software Release 7.34 für die ICT Systeme 46 / 88 / 880 freigegeben.

Beim Release 7.34 handelt es sich ausschließlich um ein Bug-fix Release, die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Wichtiger Hinweis:



Beim Update von 7.32 auf 7.34 wird generell der Auslieferungszustand hergestellt, bitte unbedingt vorher alle Konfig. Daten sichern und nach dem Update wieder einspielen!

Firmware ICT 46

File: ICT46_V7.34 RC02

Firmware ICT 88

File: ICT88_V7.34 RC02

Firmware ICT 880 (rack)

File: ICT880_V7.34 RC02

WIN-Tools

File: 7.31 Build 02

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Release 7.32 auf Release 7.34

Nr.	Änderung / Bugfixing
SIP Anpassungen	
1	Beim Verbindungsaufbau über SIP Provider kann jetzt die # Taste als Wahlende-information genutzt werden.
System	
2.	Bugfix: Bei abgehenden SIP Provider Verbindungen über TAPI kam es vor, dass die called party number nur verkürzt zur Anzeige im Display der Systemtelefone kam - z.B.: wurde nur eine "0" angezeigt.
3.	Bugfix: Beim Vermitteln eines Gespräches ohne Vorankündigung auf ein gemischtes Team mit S0 und IP System, wurde bei der Rufannahme durch das IP-System keine Audio Verbindung geschaltet.
4.	Bugfix: Bei der Ausführung eines Notrufes wurde bei ausgeschaltetem LCR kein Dauerton als Wählton angeschaltet
5.	Bugfix: Beim Wechsel des Endgeräte Typs von analogen Ports (von: "nicht in Betrieb" nach "Kombigerät" wurde anschließend kein Wählton mehr angeschaltet. Ausgehende Rufe waren nicht möglich – eingehende Rufe funktionierten. Grund hierfür war, dass der interne Service nicht eingestellt wurde.
6.	Reduzierung des Schreibens von Fehlereinträgen ins Flash. Es gab Probleme im Feld mit unseren ICT Systemen, hervorgerufen durch defekte (vorzeitig gealterte) Flash Speicherbausteine. Diese Probleme konnten sich äußern durch wiederholte Restarts, sowie ev. auch durch Verlust der Konfigurationsdaten. Wichtiger Hinweis: Beschleunigt wurde der Alterungsprozess des Flash Bausteines durch häufiges Schreiben von Fehlermeldungen in den Flash Baustein, z.B.: durch nicht angeschaltete ISDN Amtsleitung mit daueraktiver Schicht 2 (verursacht sehr häufiges Schreiben von Diagnoseeinträgen). Diese Konfigurationseinstellungen sind bei Systemen < SW 7.34 RC2 unbedingt zu vermeiden.
7.	Die LED-Steuerung bei der ICT 880-rack in Verbindung mit dem Modul 4 UP0 V2 wurde korrigiert.
WIN – Tools	
VoVPN – Gateway	

Systemtelefone	
Export	
8.	Bei der Ländereinstellung "France" wird jetzt immer automatisch die type of number als "national" eingestellt. Bisher signalisierten wir bei MSN: "subscriber number" und bei DDI: "unknown number". Dies führte zu falschen Displayanzeigen bei gerufenen Teilnehmern im Netz.
9.	An Euronumeris-Plus Anschlüssen in Frankreich konnte es vorkommen, dass Verbindungen nach wiederholtem Halten (4x) aufgrund von standard Notify Meldungen, die vom Netz nicht verstanden wurden, ausgelöst wurden. Diese Meldungen werden nun unterdrückt.
10.	Verbesserung der POTS CLIP Empfindlichkeit für Spanien.
Neue Funktionen	
DECT	
Leitungen	
Sonstige Telefonie	
Netzwerk	
Service	
Applikationen	
Allgemeine Hinweise	
Noch offene – bekannte Probleme	
Hinweise auf Zusatzinformationen im FAQ Bereich der FEC Homepage	