

Read Me

Systemsoftware 7.4.1 PATCH 1

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

- **X1000 II**
- **X1200 li**
- **X2300 Series**
- **X2100**
- **X2404**
- **X4000 Series**
- **X8500**
- **VPN Series**

Sie enthält folgende Änderungen:

1.1 **PPP - Multi-User-Einträge nicht beachtet**

(ID 5650)

Bei der Festlegung, ob eine eingehender Ruf angenommen wird oder nicht, wurden Multi-User-Einträge in der **BIBOPPP**TABLE nicht beachtet.

Das Problem ist gelöst.

1.2 **IPSec - Reboot**

(ID 4887)

Bei der Verwendung von IPSec konnte es durch irreguläres Entfernen von Sessions zu einem Speicherverlust und zu gelegentlichen Reboots kommen.

Das Problem ist gelöst.

1.3 HTML Wizard - Falsche Initialisierung von ADSL-Verbindungen

(ID 5617)

Bei der Konfiguration eines Arcor DSL-Anschlusses über den HTML Wizard wurden obsoletere Werte für VCI und VPI verwendet.

Das Problem ist gelöst.

1.4 PPP - Gleichzeitige Verwendung von MPPC und MPPE unmöglich

(ID 5346)

Wenn beim einem Verbindungsaufbau die gleichzeitige Verwendung von MPPC und MPPE ausgehandelt wurde, so scheiterte der Verbindungsaufbau schließlich. Gelegentlich kam es zu Reboots.

Das Problem ist gelöst.

1.5 NAT - TCP Session nicht gelöscht

(ID 5545)

TCP Sessions, die bereits beendet waren, wurden nicht aus der *IPNAT*TABLE gelöscht. Auf diese Weise konnte die maximale Anzahl zugelassener NAT Sessions erreicht und keine weiteren aufgebaut werden.

Das Problem ist gelöst.

1.6 PPP - Einträge aus der *PPPDIALPROFILETABLE* gelöscht

(ID 3846)

Nachdem eine Konfiguration erneut geladen wurde, blieb lediglich ein Eintrag pro *PPPDIALPROFILEBAPLKTYPE* Schlüssel erhalten.

Das Problem ist gelöst.

1.7 Setup Tool - Shortcut hinzugefügt

(ID 4706)

Zur Vereinfachung der Konfiguration ist dem ADSL Menü ein Shortcut zur Konfiguration der ATM-Profile hinzugefügt worden, der daran erinnert, das voreingestellte ATM-Profil zu überprüfen bzw. ggf. anzupassen.