

Read Me

Systemsoftware 7.4.2.PATCH 1

Diese Version unserer Systemsoftware ist für folgende Gateways verfügbar:

- **X2301**
- **X2301w**
- **X2302**
- **X2302w**
- **R232aw**
- **R232bw**

Diese Version unterstützt auch die neuen Gateways **R230a**, **R230aw** und **R232b**. Sie enthält folgende Änderungen:

1.1 PPP - Multi-User-Einträge nicht beachtet

(ID 5650)

Bei der Festlegung, ob eine eingehender Ruf angenommen wird oder nicht, wurden Multi-User-Einträge in der **BIBOPPTABLE** nicht beachtet.

Das Problem ist gelöst.

1.2 IPSec - Reboot

(ID 4887)

Bei der Verwendung von IPSec konnte es durch irreguläres Entfernen von Sessions zu einem Speicherverlust und zu gelegentlichen Reboots kommen.

Das Problem ist gelöst.

1.3 HTML Wizard - Falsche Initialisierung von ADSL-Verbindungen

(ID 5617)

Bei der Konfiguration eines Arcor DSL-Anschlusses über den HTML Wizard wurden obsoleete Werte für VCI und VPI verwendet.

Das Problem ist gelöst.

1.4 PPP - Gleichzeitige Verwendung von MPPC und MPPE unmöglich

(ID 5346)

Wenn beim einem Verbindungsaufbau die gleichzeitige Verwendung von MPPC und MPPE ausgehandelt wurde, so scheiterte der Verbindungsaufbau schließlich. Gelegentlich kam es zu Reboots.

Das Problem ist gelöst.

1.5 NAT - TCP Session nicht gelöscht

(ID 5545)

TCP Sessions, die bereits beendet waren, wurden nicht aus der *IPNAT*TABLE gelöscht. Auf diese Weise konnte die maximale Anzahl zugelassener NAT Sessions erreicht und keine weiteren aufgebaut werden.

Das Problem ist gelöst.

1.6 PPP - Einträge aus der *PPPDIALPROFILETABLE* gelöscht

(ID 3846)

Nachdem eine Konfiguration erneut geladen wurde, blieb lediglich ein Eintrag pro *PPPDIALPROFILEBAPLKTYPE* Schlüssel erhalten.

Das Problem ist gelöst.

1.7 Setup Tool - Shortcut hinzugefügt

(ID 4706)

Zur Vereinfachung der Konfiguration ist dem ADSL Menü ein Shortcut zur Konfiguration der ATM-Profile hinzugefügt worden, der daran erinnert, das voreingestellte ATM-Profil zu überprüfen bzw. ggf. anzupassen.

1.8 HTML Wizard - Panik bei Aktivierung der Konfiguration

(ID 4883)

Bei der abschließenden Aktivierung einer mit dem HTML Wizard erstellten Konfiguration kam es gelegentlich zu Stack Traces und Reboots.

Das Problem ist gelöst.