

Release der Software 7.9.5 patch 05

Hiermit wird die Software, Version 7.9.5 patch 05, für die hybird 300 / 600 freigegeben. Das Release 7.9.5 p05 ist ein Bugfixing Release basierend auf 7.9.5 p04. Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Firmware hybird 300/600

Datei: bl7905p05.ped

Liste der Fehlerbeseitigungen / Änderungen von Version 7.9.5 p04 auf Version 7.9.5 p05

Nr.	Bugfixing
System	
01	Bugfix: ARS 14700 Probleme bei der DDI Rufnummernauswertung mit einigen SIP-Providern wurde korrigiert. Die ankommend übermittelte Rufnummer wird nun in mehreren Stufen, d. h. mit/ohne internationalem Präfix 00, nationalem Präfix 0, Ortsvorwahl und Länderkennzahl z. B. 49 mit der intern konfigurierten Nummer verglichen um das korrekte Durchwahlziel zu ermitteln.
02	Bugfix: ARS 15467 Bei gesteckter SD Karte war die LED "SD Card" ständig an, auch wenn Daten auf die Karte geschrieben bzw. von der Karte gelesen wurden. Die LED "SD Card" flackert jetzt beim Datentransfer.
03	Bugfix: ARS 15826 Der VMS E-Mail Service unterstützte einige E-Mail Accounts nicht korrekt, die mit „SSL / TLS security“ arbeiten. Dieses Problem ist behoben.
04	Bugfix: ARS 15876 Übergabe auf besetzten Teilnehmer war nur zu analogen Teilnehmer der Anlage möglich. Jetzt erfolgt dies auch auf ein besetztes ISDN / IP Systemtelefon oder auf einen VoIP Teilnehmer.
05	Bugfix: ARS 15891 Die Passwort-Eingabe des VMS wurde nicht richtig erkannt, wenn die Daten sehr schnell eingegeben wurden.
06	Bugfix: ARS 15902 Bei eingeschaltetem LCR ist jetzt die manuelle Bündelbelegung möglich. Sie hat eine höhere Priorität als das LCR, wie aktuell auch die manuelle Wahl einer Provider-Vorwahl.
07	Bugfix: ARS 15949 Von der TFE Klingel 4 der „doorcom bell4“ erfolgte keine Signalisierung. Dieser Fehler wurde korrigiert.
08	Bugfix: ARS 15975 Nach Übergabe von externen Gesprächen zu einem besetzten Teilnehmer (mit nur interner Wahlberechtigung) erfolgte kein Wiederanruf.
09	
FCI	
01	Bugfix: ARS 15965 Wenn einmal die max. Anzahl Teams angelegt war und einige wieder gelöscht wurden, war es nicht möglich neue anzulegen.

02	Bugfix: ARS 15971 Wurde beim Einrichten eines Mini-Call Centers das Ein/Ausloggen editiert und wieder zurückgenommen, erschien eine fehlerhafte Seite.
03	
TAPI	
01	Bugfix: ARS 15224 Eine Nebenstelle ließ sich nur einmalig via TAPI / Estos -Anwendung umleiten. Es war nicht möglich über Tapi die Rufumleitung zurückzusetzen. Dies musste über das Endgerät erfolgen. Weitere Rufumleitungen wurden nicht ausgeführt.
02	Bugfix: Beim Makeln zweier TAPI Verbindungen über eine TAPI-Applikation kam es zum Reset der Anlage. Dieser Fehler ist behoben.