

Read Me

System Software 2.00.03 für elmeg IP1x0

Version 2.00.03 ist ein Wartungs-Release mit dem Ziel die Stabilität und grundsätzliche Leistungsfähigkeit von elmeg-IP1x0-Telefonen zu erhöhen sowie Fehler zu korrigieren, die für frühere Softwareversionen gemeldet wurden.

1.1 Behobene Fehler

Die folgenden Fehler sind in Systemsoftware 2.00.03 behoben worden:

- ER 17213: Wenn für eine Voice Mailbox zwei Konten angelegt waren, wurden am Telefon nur Nachrichten für das erste Konto angezeigt.
- ER 17496: Ein Ruf im Rufton-Status wurde nach 40 Sekunden Klingelns unterbrochen.
- ER 17498: Das Telefon blockierte sporadisch, und es waren keine Telefonanrufe möglich.
- ER 17944: Sonderzeichen im Telefonbuch (Umlaute) führten zu Problemen mit dem LDAP-Zugriff.
- ER 17959: Wenn ein Besetztlampenfeld auf elmeg IP1x0-Telefonen konfiguriert war, war kein Up- oder Downgrade der Systemsoftware möglich.
- ER 17965: Nach dem Abnehmen des Hörers, konnte es zu Verzögerungen bei der Audioübertragung von bis zu 800 ms kommen.
- ER 17986: Der HTTPS-Zugang musste gesondert konfiguriert werden. Dies wurde dahingehend geändert, dass HTTPS nun das Standardprotokoll ist.
Beachten Sie, dass hierfür mindestens Systemsoftware 9.1.7 auf verbundenen hybrid-Systemen installiert sein muss.
- ER 17994: Alle elmeg-IP1x0-Telefone waren von sporadischen Neustarts betroffen.
- ER 18062: Die Änderung einer bestehenden Besetztlampenfeldkonfiguration führte nicht zu einer Löschung der alten Einstellungen.

- ER 18084: elmeg IP120 blockierte gelegentlich SIP-Meldungen, darunter auch SIP-Register-Meldungen.
- ER 18103: Eine Konfiguration über die HTML-Oberfläche war nach einer gewissen Leerlaufzeit oder nach dem Laden einer Konfigurationsdatei nicht mehr möglich.

1.2 Einschränkungen

Systemsoftware 2.00.03 hat die folgenden bekannten Einschränkungen. Diese sind derzeit nicht für eine Korrektur vorgesehen.

- Die Sicherung eines Mitschnitts auf einem Server wird nicht unterstützt, obwohl es eine entsprechende Menüoption gibt: **TELEFONIE > ANRUFMITSCHNITTE > EINSTELLUNGEN.**
- Im Auslieferungszustand scheinen die Telefone bei der Sprachauswahl zu blockieren. Eine manuelle Auswahl der Sprache ist notwendig.
- Vor dem Rufton kann es zu hörbaren Störgeräuschen kommen.
- Nach einer gewissen Leerlaufzeit kann es zu Störgeräuschen bei einigen DECT Headsets kommen.
- Das Plantronics Voyager Pro HD fehlt in der Kompatibilitätsliste, obwohl es unterstützt wird.
Beachten Sie, dass ansonsten nur Geräte von dieser Liste unterstützt werden.
- Es kann zu ungültigen Antworten auf T.38-Reinvite-Meldungen kommen.

1.3 Aktuelle Probleme

Systemsoftware 2.00.03 hat folgende Probleme. Diese werden in späteren Softwareversionen behoben.

- ER n/a: Ein Umschalten zwischen Groß- und Kleinbuchstaben ist nicht möglich.

- ER 18037: Die Version der XML-Provisionierungsdateien, die von elmeg-hybrid-Systemen übertragen werden, wird ignoriert. Dies kann dazu führen, dass Konfigurationen nicht aktualisiert werden.
- ER 18303: Nach einer Rufweitergabe kann es zu einem Audioausfall bei elmeg IP140 kommen.
- ER 18423: Die Klangqualität über Gigaset SX600 kann schlecht sein.