

## Release der Software V1.400

Das Release V1.400 ist ein Release mit neuen Funktionen. Gleichzeitig wurden Fehler bereinigt. Es wurde auf das Release V1.300 aufgebaut. Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

### Firmware elmeg System phone S530/S560

**Dateien:** S560\_V1.400\_ngpbx.bin  
S530\_V1.400\_ngpbx.bin

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Version V1.300 auf Version 1.400

Nr.	Neue Funktionen und Änderungen
01	<b>Leitungstasten-Funktionalität überarbeitet</b> Siehe Hybrid-Bedienungsanleitung. <b>Hinweis:</b> Damit die korrekte Funktion der Leitungstaste gewährleistet werden kann, ist zwingend ein Hybrid Release $\geq$ V9.1.1 notwendig.
Nr.	Bugfixing
01	<b>Bugfix: ARS 16716</b> Voice-Mail-LED leuchtet nicht aufgrund einer nicht initialisierten Variablen.
02	<b>Bugfix: ARS 16710</b> Fehler beim Zurückholen eines Teilnehmers aus dem Halten, nach einer Dauer größer als 2 Minuten 30 Sekunden, korrigiert. Audio-Verbindung wird wieder aufgebaut.
03	<b>Bugfix: ARS 16743</b> Anpassung verschiedener Akustik-Parameter.
04	<b>Bugfix: ARS 16769</b> DTMF-Zeichen nach einem CALL_PROCEEDING oder ALERT senden.
05	<b>Bugfix: CFP 16369</b> Kopieren eines schon vorhandenen (alten) Namens aus der Verbindungsliste bei gleicher Rufnummer, für einen Eintrag dessen Name nicht bekannt ist, weil die Anlage keinen Namen mitschickt (Besetzt-Fall).
06	<b>Bugfix: ARS 16954</b> Beseitigung eines Ausnahmefehlers bei der initialen MSN-Eingabe beim S530-Gerät.
07	<b>Bugfix:</b> Diverse Korrekturen im Zusammenhang mit Verbindungslisten-Einträgen (z.B.: Es wurde in manchen Situation kein Eintrag in einer der Listen erzeugt; Es wurden Einträge ohne Rufnummer und Namen erzeugt).
08	<b>Bugfix:</b> Fehlender Eintrag in der Verbindungsliste, bei einem Anruf auf ein Gerät, welches eine programmierte Anrufweiterleitung aktiviert hat.
09	<b>Bugfix:</b> Bei der Wahl aus dem Anlagentelefonbuch ist es nun möglich weitere Ziffern nach zu wählen.

---

10	<b>Bugfix:</b> Diverse Korrekturen für die Display-Anzeige des S530-Geräts.
11	<b>Bugfix:</b> Bei gleichzeitiger Nutzung eines DSHG-Headsets und einem aktiven Firmware Update, kommt es zu nicht korrekten Display-Anzeigen.
12	<b>Bugfix:</b> Quittungston bei der Betätigung einiger Funktionstasten (Ruhe-Taste, Automatische Rufannahme, Agent-Tasten, Parallel-Ruf) hinzugefügt.