

Release der Software V2.100

Das Release V2.100 ist ein Release mit neuen Funktionen. Gleichzeitig wurden Fehler bereinigt. Es wurde auf das Release V2.000 aufgebaut. Die Inhalte sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Firmware elmeg System phone S530/S560

Dateien: elmegS560_V2.100_ngpbx.bin
elmegS530_V2.100_ngpbx.bin

Liste der Fehlerbeseitigungen und Änderungen von Version V2.000 auf Version 2.100

Nr.	Neue Funktionen und Änderungen
01	Komplette Überarbeitung des Display- und Schriftdesigns für S560 – Geräte: Mit Einführung der Version 2.100 wird für S560-Geräte eine Proportional-Schrift verwendet, die ein wesentlich moderneres Erscheinungsbild erzeugt. Durch das geänderte Schriftbild ergibt sich eine zusätzliche Zeile, so dass im Hauptbereich des Displays sechs (anstatt ehemals fünf) Zeilen zur Verfügung stehen.
02	Unterstützung der Systemtelefone an der ICT: Die Systemtelefone sind mit der Version 2.100 abwärtskompatibel und damit an der ICT betreibbar. Über die elmeg Win Tools können die Telefone konfiguriert und in Betrieb genommen werden.
03	Unterstützung der Systemtelefone am Hauptanschluss oder anderen Telefonanlagen: Die Systemtelefone lassen sich direkt am Hauptanschluss betreiben. Dafür lässt sich die Programmierung von MSNs direkt im Apparat vornehmen. Weiterhin lassen sich einige Amtszugangseinstellungen und Kennziffern konfigurieren (Ortsnetzkenzahl, Länderkennung, automatische Amtsholung, etc.). An den elmeg hybrid Anlagen wird die Kennziffernsynchronisation von der TK-Anlage übernommen.
04	Erweiterung der Möglichkeiten für einen Firmware-Update: Das Service-Menü des Telefons wurde um den Menü-Punkt „Software Update“ erweitert. Ein Firmware-Update kann durch die Eingabe einer Rufnummer eines internen oder externen Firmware-Update-Servers erfolgen.
05	Erweiterungen für Zielwahltasten: Verwendung des Namens bei der Signalisierung, sofern kein anderer Name durch eine Telefonanlage übermittelt wird. Im Rufzustand blinkt die LED einer Zielwahltaste, im Verbindungszustand leuchtet sie dauerhaft. Bei Tastendruck auf eine Zielwahltaste im Ruhemodus, wird eine Verbindung im Freisprechmodus aufgebaut.
06	Neustrukturierung des „Info“-Menüs entsprechend der üblichen Systemmenüs

Nr.	Bugfixing
01	Bugfix: ARS 17462, 17464 Makrofunktion, LED_AUS Funktion korrigiert.
02	Bugfix: ARS 17463 Makrofunktion, LED-Signalisierung für die 15. LED auf der ersten Ebene korrigiert.
03	Bugfix: ARS 17790 Ruheton ausschalten via GUI.
04	Bugfix: ARS 17789 Zurückholen einer gehaltenen Verbindung nach 90 Sekunden verhindern.
05	Bugfix: 17785 Hotel-Zimmer Taste (zweite Ebene) wird ähnlich einer normalen Linientaste behandelt.
06	Bugfix: ARS 17499 Korrektur der Hotel-Funktion in Hinblick auf die Nummern der Hotelzimmer.
07	Bugfix: ARS 17773 Nach einer Durchsage- (oder Wechselsprech-) Verbindung über eine Funktionstaste und anschließender Wahl derselben Nummer des Teilnehmers zu dem zuvor eine Durchsage- (Wechselsprech-) Verbindung bestand, wird wieder eine Durchsage (Wechselsprech)-Verbindung aufgebaut.
08	Bugfix: ARS 17738 Löschen-Softkey aus mehreren Menüs entfernt.
09	Bugfix: ARS 17682 Makrofunktion, nicht alle Ziffern wurden in einem Makro korrekt verarbeitet.
10	Bugfix: ARS 17710 Display nach einer negative Quittung auf eine Konferenz-Anfrage wieder korrekt darstellen.