

## **Read Me**

### **System Software 9.1.2 Patch 6**

**Deutsch** **Version 9.1.2 Patch 6 unserer Systemsoftware ist für die Geräte W1003n, W2003n, W2003n-ext und W2004n verfügbar.**



Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Änderungen für alle Geräte zutreffen. Durch ein Update profitieren Sie aber in jedem Fall von den allgemeinen Verbesserungen im Hinblick auf Stabilität und Leistung.

Folgende Fehler sind beseitigt worden:

#### **1.1 Maximale Sendeleistung falsch**

**(ID 17775, ID n/a)**

Die länderabhängige maximale Sendeleistung wurde im Info-Element des Datenpakets ("Beacon") falsch angegeben.

Beim Festlegen der maximalen Sendeleistung wurde unter anderem die Antennenverstärkung nicht berücksichtigt.

#### **1.2 Atheros AR5416/92xx Chips unterstützt**

**(ID n/a)**

Ab Systemsoftware 9.1.2 Patch 6 werden Atheros AR5416/92xx Chips unterstützt.

#### **1.3 Gerät in Endlosschleife**

**(ID n/a)**

Wenn eine A-MPDU (Aggregated Mac Protocol Data Unit) an Ihr Gerät gesendet wurde und einer der enthaltenen Frames fehlerhaft war, konnte es vorkommen, dass das Gerät in eine Endlosschleife geriet und dadurch blockiert wurde.

## **1.4 Panic auf einem Access Point**

(ID 17660)

Es konnte vorkommen, dass auf einem Access Point eine Panic auftrat.

## **1.5 DFS Typ 4 nicht funktionsfähig**

(ID n/a)

Radarerkennung für Kanäle konnte nicht verwendet werden, DFS (Dynamic Frequency Selection) Typ 4 funktionierte nicht.

## **1.6 802.11n nicht konfigurierbar**

(ID n/a)

Der Modus 802.11n konnte mit dem Setup Tool im 5 GHz-Frequenzband nicht konfiguriert werden.

## **1.7 Scanabbruch fehlerhaft**

(ID n/a)

Wenn während eines Scans das WLAN ausgeschaltet wurde, so verblieb das System im Scanning-Modus.

## **1.8 Panic bei automatischer Kanalauswahl**

**(ID n/a)**

Wenn ein Drahtlosnetzwerk (VSS) während der automatischen Kanalauswahl deaktiviert wurde, kam es zu einer Panic des Geräts.

## **1.9 Land nicht änderbar**

**(ID n/a)**

Bei der Verwendung bestimmter Module konnte die Ländereinstellung nicht geändert werden.

Folgendes Problem ist bekannt:

## **1.10 Sporadischer Verbindungsabbruch**

**(ID 17708)**

Es kann vorkommen, dass die WLAN-Verbindung mit der Meldung "Hardware Q-%d is stuck ! Resetting hardware for Q stuck!" kurz unterbrochen wird.

**English** **Version 9.1.2 Patch 6 of our system software is available for**



Note that not all changes described here need to apply to all of the products. In any case, an update will allow you to benefit from the general improvements in stability and performance.

The following changes have been made:

**1.1**

**(ID)**